

راهنمای استفاده از

دستگاه تحویل گاز آرگون

APS1

V1.6
آبان ۱۴۰۱

پیش‌گفتار

این راهنمای استفاده و دستگاهی که در آن شرح داده می‌شود، تنها برای استفاده متخصلان پزشکی واجد شرایط، که برای تکنیک خاص و عمل جراحی که توسط دستگاه انجام می‌شود، آموزش دیده‌اند، تهیه شده است. این راهنمای تنها برای استفاده از دستگاه APS1، محصول شرکت کاوندیش سیستم می‌باشد. اطلاعات فنی بیشتر، برای پرسنل سرویس نمایندگی‌های مجاز این شرکت در راهنمای سرویس مربوطه قابل دسترس می‌باشد.

دستگاه تحت پوشش این راهنمای استفاده:

APS1

ساخته شده در: ایران

 شرکت کاوندیش سیستم

ساختمان اصلی: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس

تلفن: ۷۶۲۵۰۶۳۵-۳۸ دفتر فروش: تلفن: ۸۸۵۳۱۳۱۸-۱۹ فاکس: ۸۸۵۱۹۰۶۳

خدمات پس از فروش: تلفن: ۰۹۱۲۶۳۹۸۳۸۵

www.kavandish.ir E-mail:info@kavandish.ir



Trionara Technologies AB.
Polygonvägen 21, 18766, Täby, Sweden.
Phone Number : +46 31 135514
Email: info@trionara.com



قراردادهایی که در این راهنما استفاده شده است

هشدار

وجود موقعیت خطری را بیان می‌نماید که در صورتی که از آن اجتناب نشود، می‌تواند منجر به مرگ یا صدمهٔ جدی به افراد گردد.

احیاط

وجود موقعیت خطری را بیان می‌نماید که در صورتی که از آن اجتناب نشود، می‌تواند منجر به صدمهٔ متوسط یا جزئی به افراد گردد.

توجه

وجود یک خطر که ممکن است در دستگاه بوجود آید، یا یک نکتهٔ یا توصیهٔ مربوط به کار با دستگاه یا نگهداری از آن را بیان می‌نماید.

گارانتی

► این دستگاه به مدت ۲۴ ماه از تاریخ تحویل به استفاده کننده، تضمین شده است و در این مدت هرگونه خرابی دستگاه، ناشی از خرابی قطعات و یا خطای تولید کننده، به رایگان، در محل شرکت برطرف خواهد شد.

► جهت دریافت کارت ضمانت، برگهٔ زرد رنگ مربوط به درخواست کارت ضمانت را به طور کامل پر نموده و در اولین فرصت برای شرکت ارسال فرمایید (قبل از ارسال دقت فرمایید که صحیح و کامل پر شده باشد).

► خرابی‌های ناشی از سهل‌انگاری در حمل و نقل یا استفاده غیر صحیح از دستگاه، مشمول ضمانت نخواهد شد.

► در طول مدت ضمانت، هرگونه تعمیرات، باید توسط شرکت مهندسی کاوندیش سیستم و یا نمایندگی‌های مجاز این شرکت صورت پذیرد؛ در غیر این صورت ضمانت دستگاه لغو خواهد شد.

► لوازم جانبی دستگاه مشمول ضمانت نیستند و در صورت خرابی باید تعویض شوند.

► شرکت مهندسی کاوندیش سیستم به مدت ۱۰ سال از تاریخ تحویل دستگاه، تعمیرات و تأمین قطعات یدکی دستگاه را تعهد می‌نماید.

فهرست

فصل ۱: اصول فیزیکی و مزایای استفاده از گاز آرگون در جراحی الکتریکی	۱
سیستم جراحی الکتریکی با گاز آرگون	۲
مزایای استفاده از گاز آرگون در جراحی الکتریکی	۳
کاربردهای کلینیکی استفاده از گاز آرگون در جراحی الکتریکی	۴
فصل ۲: ویژگی‌ها و مشخصات عمومی و فنی	۵
ویژگی‌های عمومی	۶
ویژگی‌های مرتبط با ایمنی	۶
اجزای پنل جلو	۷
امکان برخی از تنظیمات در صفحه Menu	۸
صدای آلام (Alarm Sound)	۸
ماکریم جریان گاز قابل تنظیم (Max Adjust Flow)	۸
جریان گاز پیش فرض برای برش (Default Cut Flow)	۸
جریان گاز پیش فرض برای انعقاد (Default Coag Flow)	۸
اجزای پنل پشت	۹
علائم بکار رفته بر روی دستگاه	۱۰
مشخصات فنی	۱۲
نمایشگرها	۱۲
ابعاد و وزن	۱۲
برق ورودی	۱۲
شرایط مجاز برای عملکرد دستگاه	۱۲
شرایط مجاز برای حمل و نقل و انتبار کردن	۱۲
پارامترهای عملکردی	۱۳
صدای آلام	۱۳
لوازم جانبی	۱۳
قلم‌های جراحی سازگار با دستگاه	۱۴
دوره کاری	۱۵

۱۵	نمودار جریان گاز خروجی بر حسب جریان تنظیم شده.....
۱۷	فصل ۳: برقراری اتصالات و نصب سیستم جراحی با گاز آرگون.....
۱۸	قرارگیری دستگاهها و اتصالات اولیه.....
۱۸	برقراری اتصالات پنل پشت دستگاه.....
۱۸	برقراری اتصالات پنل جلوی دستگاه.....
۲۱	فصل ۴: جراحی با استفاده از گاز آرگون.....
۲۲	تعیین مددکاری
۲۲	Continuous Argon plasma Coagulations
۲۲	Pulsed Argon plasma Coagulations
۲۲	Argon Cut
۲۲	تنظیم توان و جریان گاز
۲۳	Purge
۲۴	شروع جراحی با استفاده از گاز آرگون
۲۴	انعقاد
۲۵	برش
۲۷	فصل ۵: آلام‌ها در دستگاه APS1
۲۸	وضعیت‌های آلام و اطلاعاتی
۲۸	آلام با اولویت متوسط
۲۸	آلام با اولویت پایین
۲۸	وضعیت‌های اطلاعاتی
۳۰	سیگنال‌های دیداری آلام و اطلاعاتی
۳۰	علائم، نشانه‌ها و توضیحات
۳۰	نمایشگر نوری
۳۱	سیگنال‌های شنیداری آلام و اطلاعاتی
۳۲	غیرفعال کردن سیگنال‌های شنیداری
۳۲	اولویت در ایجاد آلام‌ها و سیگنال‌های اطلاعاتی
۳۳	فصل ۶: موارد مربوط به استفاده ایمن از دستگاه.....

۳۴	قبل از جراحی.....
۳۵	در طول عمل جراحی
۳۷	جراحی های اندوسکوپی و لاپاروسکوپی
۳۸	پس از جراحی.....
۳۹	فصل ۷: نگهداری، تعمیر و انهدام دستگاه
۴۰	نگهداری دوره‌ای.....
۴۰	تمیز و ضد عفونی کردن دستگاه
۴۰	شستشو و ضد عفونی لوازم جانبی
۴۱	مشکلات متداول و اقدامات ضروری
۴۲	خدمات پس از فروش.....

فصل ۱

اصول فیزیکی و مزایای استفاده از گاز آرگون در جراحی الکتریکی

- سیستم جراحی الکتریکی با گاز آرگون
- مزایای استفاده از گاز آرگون در جراحی الکتریکی
- کاربردهای کلینیکی استفاده از گاز آرگون در جراحی الکتریکی


سیستم جراحی الکتریکی با گاز آرگون

یک سیستم جراحی الکتریکی با گاز آرگون دارای دو جزء اصلی است:

- **ژنراتور جراحی الکتریکی فرکانس بالا (Iconic):** اعمال جریان الکتریکی فرکانس بالا (RF) به بافت را بر عهده دارد.


- **دستگاه تحویل گاز آرگون (APS1):** وظیفه کنترل و هدایت گاز آرگون به سمت الکترود جراحی را بر عهده دارد.

شکل زیر بلوک دیاگرام عمومی سیستم جراحی الکتریکی با گاز آرگون را نشان می‌دهد.

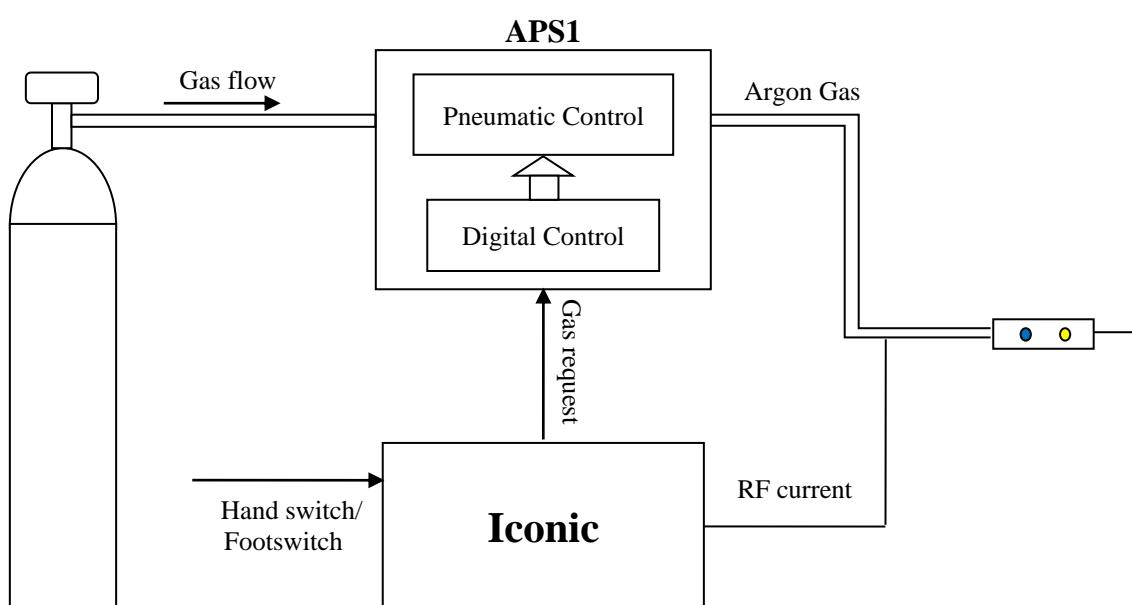

گاز آرگون بوسیله دستگاه تحویل و کنترل گاز، به سمت قلم جراحی هدایت شده و از نوک الکترود جراحی خارج می‌شود. با قرارگیری ولتاژ زیاد میان نوک الکترود و سطح بافت (7KVP-P) گاز آرگون یونیزه شده و یک مسیر مستقیم با امپدانس کم برای عبور جریان الکتریکی بصورت پلاسمای گاز آرگون بوجود خواهد آمد. مسیر عبور جریان گاز یونیزه شده در این حالت، درخشندگی همراه با نور آبی ویژه‌ای خواهد داشت که به آن Plasma Argon beam یا Jet (PJ) گفته می‌شود. با برخورد پلاسمای آرگون با سطح بافت، انرژی به بافت منتقل شده و موجب یک انعقاد سطحی خواهد شد که از لحاظ کلینیکی دارای ویژگی‌های قابل توجهی می‌باشد.

شکل زیر اصول فیزیکی و روش کار سیستم انعقاد با پلاسمای گاز آرگون را نشان می‌دهد.

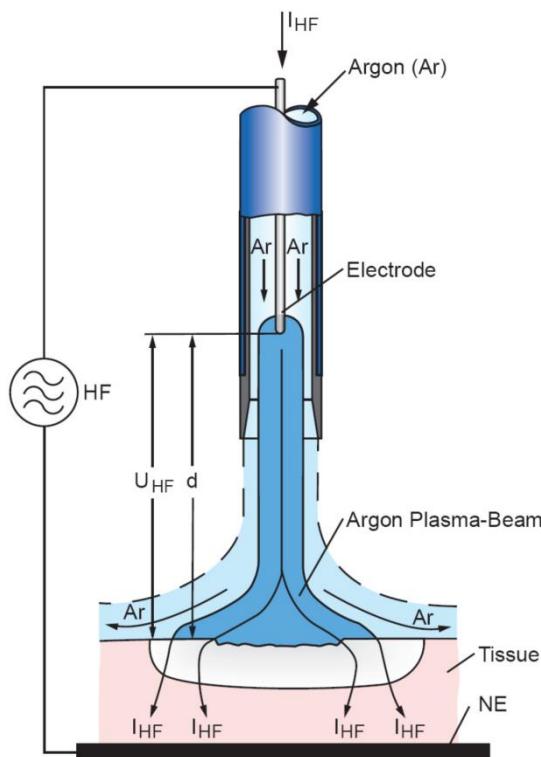

مزایای استفاده از گاز آرگون در جراحی الکتریکی

بطور کلی از سیستم آرگون، هم برای انعقاد و هم برای برش استفاده می‌شود. اما کاربرد آرگون در برش بسیار محدود بوده و کاربرد اصلی آن در انعقاد سطوح می‌باشد. زمانی که گاز آرگون فراهم نباشد، تکنیک متداول برای انعقاد سطحی استفاده از مد Spray است. در این مد نوک الکترود با فاصله کمی از بافت قرار داشته و قوس الکتریکی با عبور از فاصله هوایی و برخورد با سطح بافت، اثرات انعقادی مورد نیاز را بوجود می‌آورد. اما در این شرایط حرکات تصادفی قوس الکتریکی، قابل کنترل نبوده و گاهی، قوس با بافت‌های سالم در اطراف موضع مورد نظر، برخورد خواهد کرد که موجب نکروز ناخواسته بافت سالم خواهد شد. علاوه بر این انرژی قوس قابل کنترل نبوده و گاهی برخورد مکرر قوس‌های پر انرژی با یک نقطه از سطح بافت می‌تواند موجب ایجاد حفره‌های عمیق در سطح مورد نظر، تردی موضع انعقاد و یا پارگی و سوراخ شدگی (Perforation) در بافت‌ها با جدار نازک گردد. اما استفاده از گاز آرگون به رفع این مشکلات کمک کرده است. مزایای استفاده از سیستم آرگون به شرح زیر است:

- با استفاده از سیستم انعقاد با پلاسمای گاز آرگون، انعقاد سطحی بافت‌ها با سرعت زیاد و در سطح وسیع امکان پذیر شده است.
- اشعه آرگون و در نتیجه موضع اعمال انرژی کاملاً قابل کنترل بوده و احتمال نکروز بافت‌های جانبی به حداقل رسیده است.
- کاهش آسیب به بافت‌ها، موجب افزایش سرعت بهبود شده و احتمال عفونت نیز کاهش می‌یابد.
- تشکیل لایه eschar انعطاف پذیر و نازک در سطح بافت، موجب کاهش احتمال خونریزی مجدد، در اثر کشیدگی یا حرکت بافت خواهد شد.

- عمق انعقاد در تمام سطح یکنواخت بوده و خطر ایجاد حفره‌های عمیق یا Perforation کاهش یافته است.
- فاصله الکترود از سطح بافت موجب کاهش مشکلات ناشی از چسبندگی بافت به سطح الکترود شده و از کشیده شدن بافت و احتمال خونریزی مجدد، جلوگیری می‌شود.
- عمق انعقاد کم موجب افزایش کاربرد آرگون بویژه در بافت‌های با جداره‌های نازک، مانند روده شده است. بسته به توان انتخاب شده، عمق انعقاد بین ۱ mm تا ۳mm خواهد بود.
- جریان گاز آرگون، خون و مایعات را از موضع جراحی دور کرده و موجب انتقال انرژی به سطح بافت و انعقاد مؤثر خواهد شد. علاوه بر این موضع جراحی در این شرایط به خوبی قابل مشاهده است.
- جریان گاز آرگون با دور کردن اکسیژن از موضع جراحی، باعث جلوگیری از کربنیزاسیون و کاهش دود و بوی سوختگی بافت‌ها در طول جراحی خواهد شد. کاهش دود، در اعمال اندوسکوپی به میزان قابل توجهی دید جراح را افزایش داده و در افزایش سرعت و دقت جراح، تأثیر زیادی دارد.
- خونریزی عمومی در طول عمل جراحی به میزان قابل توجهی (تا ۵۰٪) کاهش یافته و در نتیجه نیاز بیمار به دریافت واحدهای خونی نیز کاهش می‌یابد.
- مدت زمان عمل جراحی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
- با استفاده از آرگون پالسی، میزان انرژی اعمال شونده به بافت کاهش یافته و عمق انعقاد، کمتر و قابل کنترل تر می‌باشد. در نتیجه احتمال سوراخ شدگی یا آسیب ناخواسته به بافت‌های دواری دیواره نازک، کاهش یافته است.
- استفاده از گاز آرگون همراه با برش، موجب کاهش چسبندگی الکترود به بافت می‌شود.
- برش با آرگون همراه با کاهش بو و دود جراحی بوده و موجب جلوگیری از ذوب شدن الکترودهای نازک در توان‌های بالا نیز خواهد شد.

کاربردهای کلینیکی استفاده از گاز آرگون در جراحی الکتریکی

بطور کلی در طول جراحی، می‌توان با استفاده از پلاسمای آرگون، سطوح در حال خونریزی را با اعمال انرژی بصورت دقیق و کنترل شده، منعقد نمود. همچنین در بافت‌های با امپدانس زیاد مانند استخوان‌ها، غضروف، رباط و غشاء اندامها، که عموماً استفاده از روش‌های انعقاد متداول، ناکارامد است، استفاده از آرگون، بسیار مؤثر خواهد بود. کاربردهای کلینیکی استفاده از سیستم آرگون عبارتند از:

- جراحی معده
- جراحی در حفره صدری و مجاري تنفسی
- جراحی روده
- از بین بردن زائدۀ‌های کوچک که به علت کوچکی نمی‌توان با روش‌های متداول، آنها را جدا کرد.
- ایجاد انعقاد سطحی در محل خونریزی
- نکروز بافت‌های سرطانی در توان‌های بالاتر

انعقاد با سیستم آرگون، هم بصورت جراحی باز و هم بصورت اندوسکوپی/لاپاروسکوپی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فصل ۲

ویژگی‌ها و مشخصات عمومی و فنی

- ویژگی‌های عمومی
- ویژگی‌های مرتبط با ایمنی
- اجزای پنل جلو
- امکان برخی از تنظیمات در صفحه Menu
- اجزای پنل پشت
- علائم بکار رفته بر روی دستگاه
- مشخصات فنی

ویژگی‌های عمومی


دستگاه تحویل گاز آرگون مدل APS1 به گونه‌ای طراحی و ساخته شده است که قابلیت اتصال و پشتیبانی از دستگاه جراحی الکتریکی مدل Iconic را داشته باشد. APS1 وظیفه کترول و هدایت گاز آرگون به سمت الکترود جراحی را بر عهده دارد. ویژگی‌های عمومی APS1 عبارت است از:

- قابلیت تنظیم جریان گاز از 0 L/min تا 10 L/min و با دقیقه $0/1 \text{ L/min}$
- امکان تنظیم جداگانه جریان گاز برای مدهای Cut و Coag
- امکان Purge کردن گاز با جریان 10 L/min
- صفحه منو جهت انجام برنامه از تنظیمات کاربری
- قابلیت نمایش فشار سیلندر گاز آرگون
- دارای سیستم آلام هوشمند

ویژگی‌های مرتبط با ایمنی

- ناظارت و اندازه‌گیری دائم جریان گاز خروجی
- ناظارت و اندازه‌گیری دائم فشار گاز آرگون
- قابلیت تشخیص نشت گاز آرگون
- طبقه‌بندی حفاظتی: کلاس I
- تطابق با استاندارد IEC 60601-1, third edition
- تطابق سیستم آلام با استاندارد IEC 60601-1-8, second edition

اجزای پنل جلو

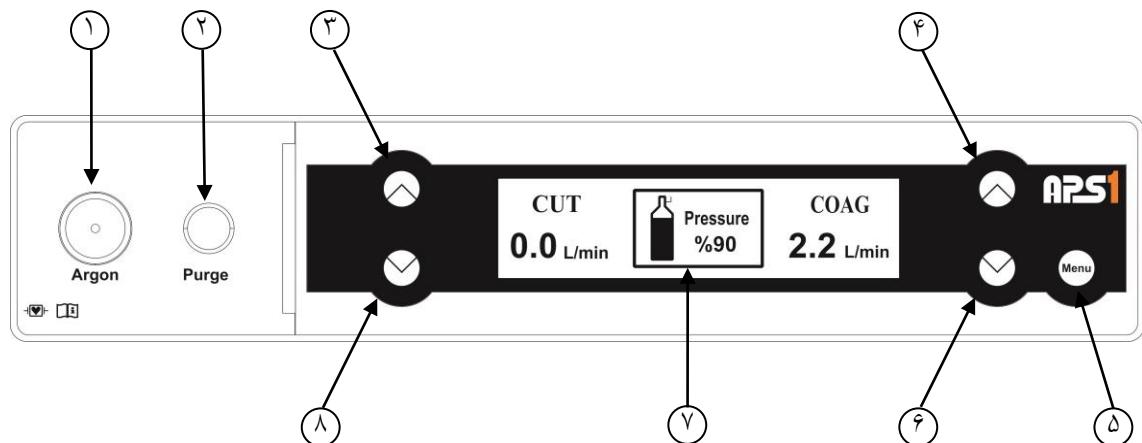

- ① محل اتصال قلم آرگون (خروجی گاز آرگون)
- ② دکمه Purge برای ایجاد جریان گاز 10 L/min
- ③ دکمه افزایش جریان گاز در حالت Cut
- ④ دکمه افزایش جریان گاز در حالت Coag
- ⑤ دکمه ورود به صفحه Menu
- ⑥ دکمه کاهش جریان گاز در حالت Coag
- ⑦ محل نمایش فشار سیلندر، آلرم‌ها و سیگنال‌های اطلاعاتی
- ⑧ دکمه کاهش جریان گاز در حالت Cut

امکان برخی از تنظیمات در صفحه Menu

با فشار دکمه Menu (بر روی پنل جلو) وارد صفحه Menu می‌شویم. در این صفحه امکان ۴ نوع تنظیم فراهم شده است. با استفاده از ۴ کلید در مجاورت نمایشگر (بر روی پنل جلو)، ابزارهای زیر برای انجام این تنظیمات در دسترس می‌باشد. این ابزارها عبارتند از:

انتخاب گزینه مورد نظر برای تنظیم	Select
فعال کردن صدای بوق آلام‌ها و سیگنال‌های اطلاعاتی	On
غیر فعال کردن صدای بوق آلام‌ها و سیگنال‌های اطلاعاتی	Off
افزایش مقدار گزینه انتخاب شده	Incr
کاهش مقدار گزینه انتخاب شده	Decr
ذخیره‌سازی تنظیمات انجام شده	Save

صدای آلام (Alarm Sound)

در این قسمت می‌توان صدای بوق را برای آلام‌های اولویت پایین و سیگنال‌های اطلاعاتی، فعال یا غیر فعال نمود. در

حالت غیر فعال علامت  بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. به محض رخداد یک آلام با اولویت متوسط، صدای بوق مجددًا بطور خودکار فعال خواهد شد.

ماکریم جریان گاز قابل تنظیم (Max Adjust Flow)

در این قسمت می‌توان ماکریم جریان گاز قابل تنظیم توسط کاربر را تعیین نمود. این مقدار بین ۱ تا ۱۰ L/min قابل تنظیم می‌باشد.

جریان گاز پیشفرض برای برش (Default Cut Flow)


توسط این گزینه می‌توان جریان گاز پیشفرض برای برش را تعیین نمود. این مقدار از ۰ L/min تا ماکریم جریان گاز تعیین شده در قسمت Max Adjust Flow، قابل تنظیم می‌باشد.

جریان گاز پیشفرض برای انعقاد (Default Coag Flow)

توسط این گزینه می‌توان جریان گاز پیشفرض برای انعقاد را تعیین نمود. این مقدار از ۰ L/min تا ماکریم جریان گاز تعیین شده در قسمت Max Adjust Flow، قابل تنظیم می‌باشد.

در تمام تنظیمات بالا با فشار دکمه Save تغییرات ایجاد شده ذخیره می‌گردد و مقادیر کنونی جریان گاز در هر دو حالت برش و انعقاد به مقادیر پیشفرض جدید تغییر می‌یابد.

اجزای پنل پشت

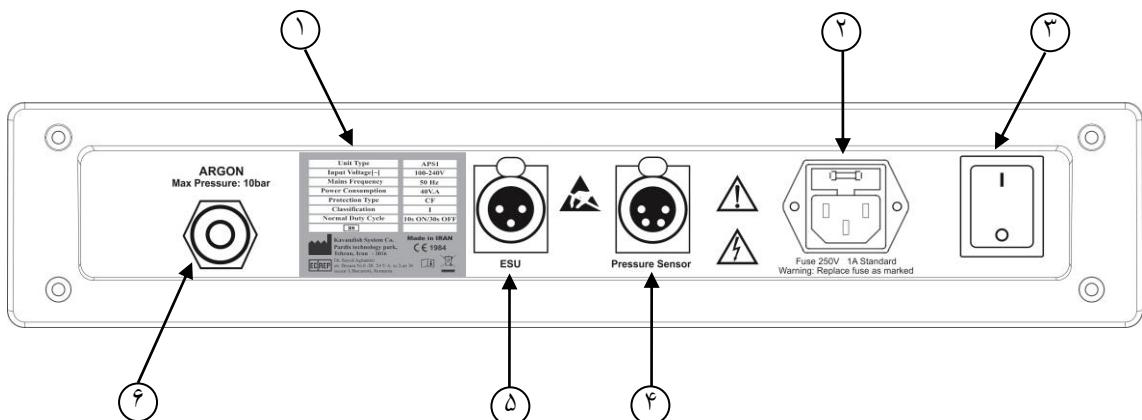

۱ پلاک مشخصات دستگاه

۲ کانکتور کابل برق و محل نصب فیوز ورودی

۳ کلید برق اصلی دستگاه

۴ کانکتور سنسور فشار

۵ کانکتور ارتباطی با دستگاه Iconic

۶ محل اتصال سیلندر گاز آرگون (ورودی گاز آرگون)

علائم بکار رفته بر روی دستگاه

درجه حفاظت دستگاه در مقابل شوک الکتریکی از نوع Cardiac Floating است. همچنین، دستگاه در مقابل ولتاژهای زیادی که دستگاه الکتروشوک قلبی به بدن بیمار وارد می‌کند، حفاظت شده است.



دفترچه راهنمای را مطالعه نمایید.



این دستگاه دارای علامت WEEE منطبق با دایرکتیو اروپایی 2002/96/EC مربوط به لوازم الکتریکی و الکترونیکی است و مشخص می‌کند که نبایستی برای دور ریختن دستگاه از سطل های زباله معمولی استفاده نمود و دستگاه بایستی در محل های مخصوص بازیافت زباله های الکتریکی و الکترونیکی دور ریخته شود. برای اطلاعات بیشتر به فصل ۷ قسمت انداخت مراجعه شود



احتیاط
مطالعه بخش‌های مربوطه در راهنمای استفاده و یا راهنمای سرویس، پیش از راهاندازی و استفاده از دستگاه و یا باز نمودن آن برای تعمیر الزامی است.




هشدار وجود ولتاژهای بالا



هشدار تخلیه الکترواستاتیک
برای کانکتورهایی که نسبت به تخلیه الکترواستاتیک حساس هستند و در هنگام کار با آنها باید احتیاطات لازم را رعایت نمود.



شماره سریال دستگاه



سازنده



نمایندگی قانونی در اتحادیه اروپا



مشخصات فنی

نمایشگرها

صفحة نمایش گرافیکی با روشنایی بالا
Vacuum Florescent Display (VFD)
۲۵۶×۶۴

صفحة نمایش
LED

قرمز (وضعیت آلارم متوسط)
سبز (فعال / حالت کار عادی)

LED

ابعاد و وزن

۴۰cm	پهنای
۴۴cm	عمق
۸cm	ارتفاع
۵Kg	وزن

برق ورودی

۲۴۰V تا ۱۰۰V	تعذیله دستگاه
۵۰Hz	
۴۰V.A	حداکثر توان مصرفی
استاندارد – ۵*۲۰mm	
۱A	فیوز
۲۵۰VAC	

شرایط مجاز برای عملکرد دستگاه

+۴۰°C تا ۱۰°C	دما
۸۵٪ تا ۲۵٪ بدون شبتم	رطوبت
۷۰۰mbar تا ۱۰۶۰mbar	فشار جو

شرایط مجاز برای حمل و نقل و انبار کردن

+۶۵°C تا -۲۰°C	دما
۹۰٪ تا ۱۰٪ بدون شبتم	رطوبت
۵۰۰mbar تا ۱۰۶۰mbar	فشار جو

پارامترهای عملکردی

تفکیک پذیری تنظیم جریان گاز خروجی	۰/۱ Litr/min
-----------------------------------	--------------

حداکثر فشار گاز ورودی	۱۰ bar
-----------------------	--------

صدای آلام

شدت صوت (غیر قابل تنظیم)	۷۹dBA (از فاصله ۱ متری)
--------------------------	-------------------------

فرکانس	۲۳۰۰ Hz
--------	---------

آلام با اولویت متوسط: یک burst شامل سه بوق متوالی با فواصل ۱۳۰ms، که هر ۲/۵s یکبار تکرار می‌گردد.
مدت آلام با اولویت پایین: دو بوق متوالی با فاصله ۱۳۰ms

لوازم جانبی

سیلندر آرگون	فشار: ۱۵۰ bar
--------------	---------------

درصد خلوص: ۹۹/۹۹٪ (کلاس ۴) یا ۹۹/۹۹٪ (کلاس ۵)

ورودی: ۱۵۰ bar

رگولاتور	خروچی: ۴-۶ bar
----------	----------------

سازگار با استاندارد DIN477 NO.6

سنسور فشار سیلندر گاز آرگون	BD-Sensor ۴-۲۰ mA
-----------------------------	-------------------

۲۵۰ bar

شلنگ گاز	۷۰ cm با قابلیت تحمل فشار ۵۰ bar
----------	----------------------------------

قلم و الکترودهای جراحی	ساخت کمپانی BOWA, EMED
------------------------	------------------------

توجه

استفاده از سایر لوازم جانبی، غیر از موارد ذکر شده در جدول فوق توصیه نمی‌شود.

الکترود مناسب باید بر طبق کد قلم (طبق جدول قلم‌های جراحی سازگار با دستگاه) و کاربرد خاص آن در حین جراحی انتخاب شود.


قلم‌های جراحی سازگار با دستگاه

توضیحات	شکل	شرکت سازنده	استفاده در جراحی باز / اندوسکوپی (لاپاراسکوپی)	کد
قلم نگهدارنده الکترود، کابل با طول ۳/۵m کانکتور ۳ پین برای HF کانکتور چرخشی برای گاز آرگون		BOWA	جراحی باز	932-041
واسط اتصال به پروب انعطاف‌پذیر، کابل با طول ۲/۵m کانکتور ۳ پین برای HF کانکتور چرخشی برای گاز آرگون		BOWA	جراحی اندوسکوپی	932-045
قلم با دو سوئیچ انگشتی، کابل با طول ۳/۵m کانکتور ۳ پین برای HF کانکتور چرخشی برای گاز آرگون		EMED	جراحی باز	932-141
واسط اتصال به پروب انعطاف‌پذیر با کانکتور استاندارد (دایره‌ای شکل)، کابل با طول ۳/۵m کانکتور ۳ پین برای HF کانکتور چرخشی برای گاز آرگون		EMED	جراحی اندوسکوپی	432-145
واسط اتصال به پروب انعطاف‌پذیر با کانکتور بیضوی، کابل با طول ۳/۵m کانکتور ۳ پین برای HF کانکتور چرخشی برای گاز آرگون		EMED	جراحی اندوسکوپی	432-146

دوره کاری

وضعیت کار دستگاه APS1 وابسته به دوره کار عادی دستگاه Iconic می‌باشد. به همین جهت توصیه می‌شود به ازای هر ۱۰ ثانیه فعال بودن دستگاه، ۳۰ ثانیه غیر فعال باشد.

نمودار جریان گاز خروجی بر حسب جریان تنظیم شده

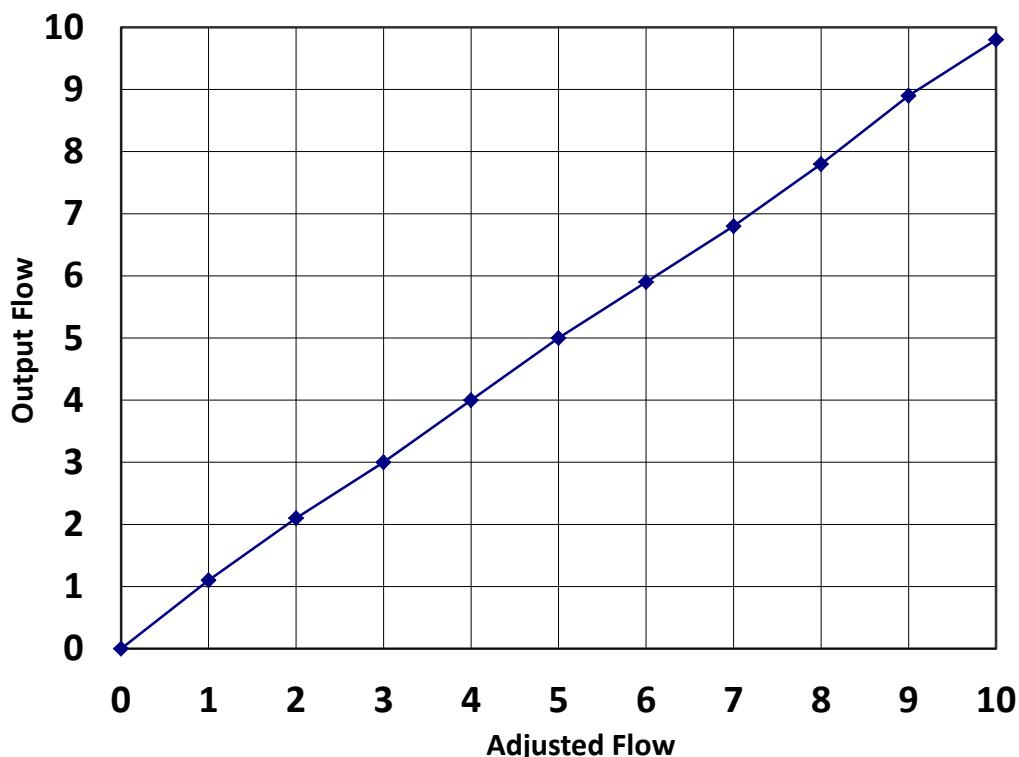

فصل ۳

برقراری اتصالات و نصب سیستم جراحی با گاز آرگون

- قرارگیری دستگاه‌ها و اتصالات اولیه
- برقراری اتصالات پنل پشت دستگاه
- برقراری اتصالات پنل جلوی دستگاه

قرارگیری دستگاه‌ها و اتصالات اولیه

- ۱- دستگاه‌های APS1 و Iconic را بر روی یک سطح صاف ثابت و بدون لرزش قرار دهید.
- ۲- سیلندر گاز آرگون را در محل مناسب قرار داده و آن را ثابت نمایید.

توجه

در صد خلوص سیلندر آرگون باید حداقل ۹۹/۹۹٪ بوده و فشار سیلندر نباید بیشتر از ۱۵۰ bar باشد.

- ۳- پکیج رگولاتور (شامل گیج فشار و سنسور فشار) را روی سیلندر گاز بسته و آن را حتماً بوسیله آچار، محکم کنید.

توجه

جهت جدا کردن یا تعویض سیلندر گاز، شیر سیلندر حتماً باید بسته باشد.

برقراری اتصالات پنل پشت دستگاه

- ۱- کابل مربوط به سنسور فشار روی رگولاتور را به محل مربوطه روی پنل پشت APS1 که با نام "Pressure Sensor" مشخص شده متصل نمایید.
- ۲- رگولاتور نصب شده روی سیلندر گاز را بوسیله شلنگ پرفشار که در جعبه دستگاه APS1 قرار دارد، به ورودی گاز در پنل پشت دستگاه APS1 متصل نمایید. برای برقراری این اتصال، نیازی به استفاده از آچار نمی‌باشد.
- ۳- شیر سیلندر را به آرامی باز کرده و با استفاده از کف صابون، عدم نشت گاز را بررسی کنید. فشارسنج موجود نشان دهنده فشار داخلی سیلندر گاز است. در صورتی که فشار سیلندر کمتر از ۱۰ bar است، لازم است سیلندر گاز تعویض گردد.
- ۴- با استفاده از کابل ارتباطی، کانکتور "Argon Supplier" روی پنل پشت دستگاه Iconic را به کانکتور "ESU" روی پنل پشت دستگاه APS1 متصل نمایید.
- ۵- سیم برق ورودی دستگاه‌ها را متصل نمایید.

برقراری اتصالات پنل جلوی دستگاه

سیم قلم‌های جراحی استفاده شونده در سیستم آرگون، در محل اتصال به دستگاه‌ها، دو شاخه هستند که یکی مربوط به جریان RF و دیگری لوله پنوماتیک جهت انتقال گاز به نوک الکترود جراحی است. سیم RF را به ورودی Monopolar1 روی دستگاه Iconic متصل کنید. لوله گاز قلم جراحی را نیز در محل تعییه شده داخل پنل جلوی دستگاه APS1 قرار داده و با یک چرخش ساعتگرد، آن را محکم کنید.

توجه

در تمام مدهای Monopolar از جمله مدهایی که جهت استفاده از آرگون تعییه شده، لازم است پلیت به دستگاه Iconic متصل باشد.

فصل ۳: برقراری اتصالات و نصب سیستم جراحی با گاز آرگون

توجه

مدهای همراه با گاز آرگون در دستگاه Iconic، تنها روی خروجی Monopolar1 با فعال کردن پدال پایی یا سوئیچ انگشتی، فعال خواهد شد.

فصل ۴

جراحی با استفاده از گاز آرگون

- تعیین مد کاری
- تنظیم توان و جریان گاز
- Purge □
- شروع جراحی با استفاده از گاز آرگون

تعیین مد کاری

پس از برقراری کلیه اتصالات الکتریکی و پنوماتیک مورد نیاز می توانید با فعال کردن دستگاه جریان گاز آرگون را همراه با اعمال انرژی RF، به بافت اعمال نمائید.

در دستگاه Iconic، دو مد، جهت انعقاد با پلاسمای گاز آرگون در نظر گرفته شده است. این مدها ولتاژ زیاد مورد نیاز برای یونیزاسیون گاز آرگون را به راحتی فراهم می کنند. همچنین با استفاده از یک دکمه، امکان برش همراه با گاز آرگون، در هر یک از مدهای برش فراهم شده است. در ادامه به ویژگی هر یک از این مدها اشاره خواهد شد.

Continuous Argon plasma Coagulations

این مد، متدالول ترین و پرکاربرد ترین مد جراحی الکتریکی با استفاده از گاز آرگون می باشد. در این حالت جریان الکتریکی RF بصورت پیوسته به بافت اعمال خواهد شد. بطور کلی کاربرد این حالت، انعقاد سطوح بزرگ بصورت پیوسته و با سرعت زیاد می باشد.

Pulsed Argon plasma Coagulations

این مد بیشتر در اندوسکوپی / اپاروسکوپی و در بافت های نازک و حساس مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت، جریان الکتریکی RF، بصورت پالسی به بافت اعمال می شود. به همین دلیل توان و انرژی اعمال شونده به بافت کاهش یافته و عمق انعقاد کمتری ایجاد خواهد نمود. بطور کلی زمانی از حالت پالسی استفاده می شود که استفاده از گاز آرگون با توان کم و عمق کم مورد نظر باشد. بدین ترتیب احتمال سوراخ شدن یا پارگی بافت های نازک به حداقل خواهد رسید.

Argon Cut

این مد در دستگاه Iconic، جهت استفاده در برش بافت ها همراه با گاز آرگون قابل انتخاب است. با انتخاب این مد، همزمان با فعالیت دستگاه Iconic، در یکی از مدهای برش، تقاضای گاز آرگون از طرف ژنراتور جراحی الکتریکی، به دستگاه APS1 ارسال می شود. بدین ترتیب همزمان با اعمال جریان RF در یکی از مدهای برش (Pure, Blend1,...)، جریان گاز آرگون نیز در محل برش بافت برقرار خواهد بود. با استفاده از گاز آرگون همراه با برش، یک برش تمیز با سطح انعقاد یکنواخت برای جراح فراهم می آید. از این مد می توان جهت برش بافت های با امپدانس زیاد، مانند غضروف ها استفاده نمود.

تنظیم توان و جریان گاز

بطور کلی هر چه میزان خونریزی بیشتر و از نظر جراح، عمق انعقاد بیشتری مورد انتظار باشد، باید از توان الکتریکی بیشتر استفاده کرد. در صورتی که لازم است جهت انعقاد از توان های کم استفاده شود ولی دستگاه توانایی لازم برای برقراری قوس الکتریکی را ندارد، بهتر است از مد Pulsed Argon استفاده شود. زیرا در این مد با وجود توان کمتر، توانایی دستگاه در برقراری قوس الکتریکی زیاد است.

فصل ۴: جراحی با استفاده از گاز آرگون

هشدار

بطور کلی در جراحی الکتریکی، به منظور رعایت مسئله ایمنی و اجتناب از عوارض ناخواسته، توصیه می‌شود از کمترین توان ممکن، استفاده شود ولی در مدهای Pulsed Argon و Continuous Argon که خطر آمبولی گاز در توان‌های پایین افزایش می‌یابد، استفاده از توان‌های کم توصیه نمی‌شود.

با استفاده از دکمه‌های افزایش یا کاهش، روی دستگاه APS1، می‌توانید جریان گاز را در دو حالت cutting و coagulation تنظیم کنید. جریان گاز بین $0\text{--}10 \text{ L/min}$ با دقیقه $0\text{--}1 \text{ L/min}$ قابل تنظیم است. بطور کلی پیشنهاد می‌شود زمانی که توان زیاد استفاده می‌شود و نیاز است سطح وسیعی از بافت با سرعت زیاد منعقد گردد، از جریان گاز زیادتر استفاده شود.

هشدار

در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی توصیه می‌شود از جریان گاز کم، حدود $0\text{--}3 \text{ L/min}$ تا 1 L/min استفاده شود، در غیر اینصورت می‌تواند موجب نفخ، ورم محفظه شکمی و یا gas embolism گردد.

در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی همیشه باید دقیقه $0\text{--}1 \text{ L/min}$ مسیر خروج گاز آرگون از داخل بدن بیمار، باز باشد. به ویژه در اعمال جراحی طولانی، نیاز است تا جراح با ابزارهای اندازه‌گیری، فشار داخلی را بررسی نموده و در صورت لزوم، با دستگاه‌های جانبی (مانند smoke evacuator) گاز را از محفظه شکمی خارج نماید.

توجه

در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی محدوده توان و مدت زمان فعالیت را طبق ضخامت جداره ارگان تحت جراحی تنظیم نمایید.

در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی توصیه می‌شود از توان 30 Watt در مد Pulsed Argon استفاده شود.

در جراحی باز توصیه می‌شود از جریان گاز 2 L/min تا 4 L/min استفاده شود. در این شرایط استفاده از توان 40 Watt در مد Continuous Argon، برای انعقاد، مناسب به نظر می‌رسد. برای برش با الکترودهای سوزنی، توان 60 Watt و برای برش با الکترودهای چاقویی، توان 90 Watt مناسب است.

Purge

با استفاده از دکمه Purge می‌توان بدون فعل دستگاه جراحی الکتریکی و برقراری جریان RF، گاز را به بیرون راند. در این حالت جریان گاز با شدت زیاد دمیده می‌شود. Purge زمانی لازم است که نیاز باشد هوای مسیر گاز تخلیه شده و گاز آرگون جایگزین آن شود. بطور مثال زمانیکه یک قلم جدید به دستگاه متصل می‌شود، حدود چند ثانیه باید گاز دمیده شود تا هوای خارج شده و گاز آرگون تمام لوله‌ها و مسیر هوایی را فرا بگیرد.

هشدار

در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی پس از اتصال پروب و قبل از وارد نمودن پروب به داخل اندوسکوپ/لاپاروسکوپ، به مدت ۲ ثانیه گاز Purge شود تا هوای مسیر جریان گاز، با گاز آرگون جایگزین شود.

بطور کلی می‌توان با فشار دکمه Purge از صحت اتصالات پنوماتیک و برقراری جریان گاز، اطمینان حاصل کرد.


شروع جراحی با استفاده از گاز آرگون

انعقاد

پس از برقراری اتصالات مورد نیاز، تعیین مد کاری، تنظیم توان، جریان گاز و نوع قلم، ابتدا با فشار دکمه Purge به مدت چند ثانیه، هوای مسیر جریان گاز را با گاز آرگون جایگزین نمایید و برای فعال کردن دستگاه الکترود آرگون را نزدیک بافت قرارداده (در فاصله کمتر از ۱cm) و با فشردن پدال یا سوئیچ دستی، دستگاه را فعال کنید.

در صورتی که کلیه اتصالات شامل کابل ارتباطی میان Iconic و APS1، درست برقرار شده باشد، همزمان با فعال شدن دستگاه Iconic، علاوه بر قرار گرفتن ولتاژ HF در خروجی، جریان گاز آرگون نیز در مقدار تنظیم شده، تحويل داده می شود. بدین ترتیب گاز در نوک الکترود یونیزه شده و با تشکیل پلاسمای گاز آرگون، انرژی به بافت منتقل می شود. شروع قوس الکتریکی به عوامل مختلفی مانند ولتاژ دستگاه جراحی الکتریکی، جنس ابزار جراحی و نوع بافت بستگی دارد. همچنین با نزدیک شدن الکترود جراحی به سطح بافت، احتمال ایجاد و نگهداری قوس الکتریکی بیشتر خواهد شد. بنابراین در شرایطی که ایجاد قوس الکتریکی مشکل به نظر می رسد، می توانید الکترود را به سطح بافت نزدیکتر کنید.

زاویه الکترود نسبت به سطح بافت، باید بین ۴۵ تا ۶۰ درجه باشد. بدین ترتیب با دور شدن خون و مایعات از سطح بافت، انعقاد سطح به شکل مطلوب صورت می پذیرد.

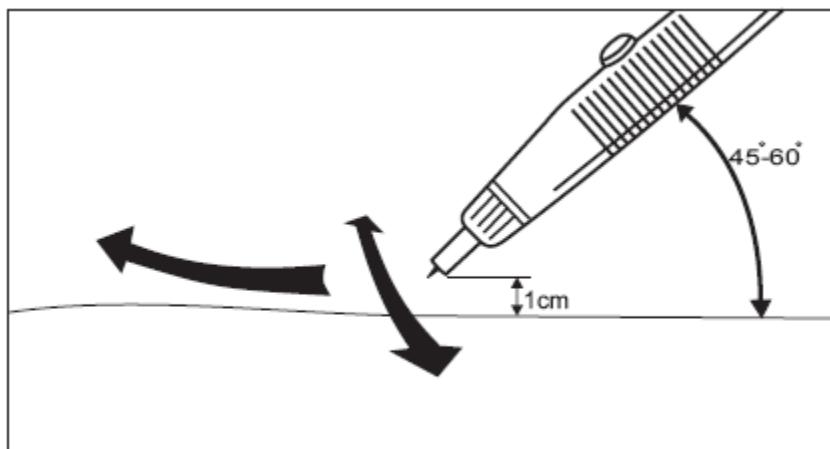

هشدار

هیچگاه نوک الکترود جراحی را به سمت عروق باز نگاه ندارید. این عمل موجب افزایش احتمال امبولیسم گازی می شود.

از قرار دادن الکترود جراحی، عمود بر سطح بافت اجتناب کنید زیرا ممکن است موجب ورود گاز به داخل مویرگ ها شود.

با حفظ زاویه، الکترود را به طرفین و به سمت جلو حرکت دهید. حرکت الکترود به سمت عقب باعث تضعیف جریان گاز و کاهش بازدهی خواهد شد.

حرکت الکترود باید آرام و نرم باشد. هر چه حرکت الکترود آرامتر باشد، عمق انعقاد بیشتر خواهد بود و امکان انعقاد

فصل ۴: جراحی با استفاده از گاز آرگون

عروق بزرگتر بیشتر است. سعی کنید حرکت دستتان طوری باشد که همیشه بار اول سطح را منعقد کنید. با استفاده از پلاسمای گاز آرگون، حداکثر می‌توانید عروق 2mm تا 3mm را منعقد کنید.

توجه

از پلاسمای آرگون برای انقاد عروق با قطر بزرگتر از 3mm استفاده نکنید.

برش

استفاده از گاز آرگون همراه با برش، موجب کاهش چسبندگی الکترود به بافت می‌شود. فشار جریان گاز با دور کردن دود، خون و مایعات از محل برش دید جراح را افزایش می‌دهد. علاوه بر این جریان گاز باعث سرد شدن بافت‌های زیرین و اطراف شده و آسیب جانبی به بافت‌ها کاهش می‌یابد بطوری که یک برش متمنکر با کیفیت خوب برای جراح فراهم می‌آید. برش با آرگون همراه با کاهش بو و دود جراحی بوده و موجب جلوگیری از ذوب شدن الکترودهای نازک در توان‌های بالا نیز خواهد شد.

برش همراه با گاز آرگون تنها با استفاده از الکترودهای مخصوص امکان پذیر است.

فصل ۵

آلارم‌ها در دستگاه APS1

- وضعیت‌های آلارم و اطلاعاتی
- سیگنال‌های دیداری آلارم و اطلاعاتی
- سیگنال‌های شنیداری آلارم و اطلاعاتی
- اولویت در ایجاد آلارم‌ها و سیگنال‌های اطلاعاتی

وضعیت‌های آلام و اطلاعاتی

با در نظر گرفتن تعاریف و الزامات موجود در استاندارد IEC60601-1-8، مجموعه‌ای از آلارم‌ها در دستگاه APS1 تعریف شده است. این آلارم‌ها به دو دسته اولویت متوسط و اولویت پایین تقسیم شده است. علاوه بر سیگنال‌های آلام که در هنگام رخداد یک وضعیت آلام تولید می‌گردند، در برخی از وضعیت‌ها که در آنها خطری متوجه بیمار یا اپراتور نیست، اما نیاز به جلب توجه کاربر می‌باشد، سیگنال‌های اطلاعاتی تولید می‌گردند.

آلام با اولویت متوسط

در وضعیتی که احتمال آسیب وجود داشته باشد و نیاز به عکس‌عمل سریع جراح یا اپراتور باشد، آلام با اولویت متوسط ایجاد خواهد شد.

همچنین اگر در یک عمل جراحی، عملکرد آرگون حیاتی باشد و در گروه essential performance قرار بگیرد، نقص فنی یا خرابی دستگاه از نظر ایمنی قابل قبول نیست. به همین جهت برای چنین شرایطی نیز آلام‌هایی با اولویت متوسط تعریف شده است.

آلام با اولویت پایین

در زمان وجود آلام با اولویت پایین، آسیب‌های احتمالی آنقدر خفیف هستند که نیاز فوری به عکس‌عمل کاربر نمی‌باشد. اما، باید کاربر از این وضعیت آگاه شود تا در زمان مناسب، واکنش مورد نیاز را برای پاسخ به وضعیت آلام مربوطه نشان دهد.

در دستگاه APS1 برخی خطاهای کاربری ممکن است موجب عدم استفاده صحیح از دستگاه و در نتیجه کاهش مزایای استفاده از سیستم آرگون شود. در این موارد با کمی دقت در استفاده از دستگاه وضعیت مطلوب بدست خواهد آمد. برای این گونه موارد نیز، آلام‌هایی با اولویت پایین تعریف شده است.

وضعیت‌های اطلاعاتی

وضعیت‌های اطلاعاتی صرفاً جهت ارائه اطلاعات به کاربر تعریف شده و در مواردی اعلام می‌شوند که ریسکی برای بیمار یا اپراتور وجود نداشته و نیازی به عکس‌عمل فوری کاربر نیست.

عنوان نمونه یکی از مزایای دستگاه APS1، امکان مشاهده وضعیت فشار سیلندر روی صفحه نمایش دستگاه است. در شرایطی که فشار سیلندر بسیار کم شود، این کاهش فشار به کاربر اطلاع داده می‌شود. با این وجود، کاربر می‌تواند با مشاهده گیج پنوماتیکی، از وضعیت فشار سیلندر گاز مطلع شود. در حقیقت این قابلیت تنها برای بهبود کاربری دستگاه در نظر گرفته شده است.

فصل ۵: آلام‌ها در دستگاه APSI

در دو جدول زیر وضعیت‌های آلام و اطلاعاتی دستگاه به همراه مشخصات مربوطه آورده شده است.

اقدامات ضروری	علت‌ها	تأثیر بر فعالیت	اولویت	وضعیت رخداد آلام
استفاده از دستگاه توصیه نمی‌شود. مشکل را به بخش خدمات پس از فروش شرکت کاوندیش سیستم اطلاع دهید.	• خرابی داخلی سیستم	قطع فعالیت	متوجه	جریان گاز بیش از اندازه در خروجی دستگاه، نسبت به مقدار تنظیم شده
استفاده از دستگاه توصیه نمی‌شود. مشکل را به بخش خدمات پس از فروش شرکت کاوندیش سیستم اطلاع دهید.	• خرابی داخلی سیستم	عدم اجازه فعالیت	متوجه	نشستی در شیر کنترل جریان گاز
استفاده از دستگاه توصیه نمی‌شود. مشکل را به بخش خدمات پس از فروش شرکت کاوندیش سیستم اطلاع دهید.	• انسداد مسیر خروجی • عدم فشار مناسب گاز در ورودی دستگاه • خرابی داخلی سیستم	ادامه فعالیت	متوجه	جریان کم در خروجی دستگاه، نسبت به مقدار تنظیم شده
از روی گیج پنوماتیک روی رگولاتور، فشار گاز را بررسی نمایید. فشار گاز نباید بیشتر از ۱۵۰ bar باشد. در صورت صحت فشار گاز، مشکل را به بخش خدمات پس از فروش شرکت کاوندیش سیستم اطلاع دهید. استفاده از دستگاه در این شرایط توصیه نمی‌شود.	• استفاده از سیلندر گاز آرگون با فشار بیش از اندازه • خرابی سنسور اندازه‌گیری فشار گاز	عدم اجازه فعالیت	متوجه	فشار بیش از اندازه سیلندر آرگون
حداکثر زمان استفاده از دستگاه در حالت فعال، ۷۵ ثانیه است.	• زمان زیاد در استفاده از دستگاه در حالت فعال	قطع فعالیت	پایین	زمان زیاد در استفاده از دستگاه در حالت فعال
جریان گاز را روی یک مقدار بزرگتر از صفر تنظیم کنید.	• تقاضای فعالیت دستگاه در مدهای Argon Cut یا Argon Coag در حالیکه جریان گاز تنظیم شده برابر صفر است	عدم اجازه فعالیت	پایین	تقاضای فعالیت در جریان گاز صفر

اقدامات ضروری	علت‌ها	تأثیر بر فعالیت	وضعیت اطلاعاتی
در اولین فرصت نسبت به تعویض سیلندر گاز آرگون اقدام کنید.	• فشار کم سیلندر گاز آرگون	ادامه فعالیت	فشار کم سیلندر آرگون
سنسور فشار را به دستگاه متصل کنید.	• سنسور فشار سیلندر، به دستگاه متصل نشده است	ادامه فعالیت	عدم اتصال سنسور فشار
سنسور فشار را به دستگاه متصل کنید.	• سنسور فشار سیلندر، به دستگاه متصل شده است	ادامه فعالیت	اتصال سنسور فشار به دستگاه

سیگنال‌های دیداری آلام و اطلاعاتی

علامت، نشانه‌ها و توضیحات

در صورت ایجاد آلام با اولویت متوسط، علامت  روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. و در صورت ایجاد

آلام با اولویت پایین، علامت  روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. همچنین هر آلام دارای یک نشانه (symbol) و یک توضیح مختصر برای راهنمایی کاربر می‌باشد. با این وجود توضیحات زمانی روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود که تنها "یک" آلام در دستگاه بوجود آمده باشد. در صورتی که چند آلام بصورت همزمان رخ دهد، بعلت محدودیت فضای صفحه نمایش، تنها نشانه‌های مربوط به آلام‌ها ظاهر خواهد شد. در جدول زیر کلیه علائم، نشانه‌ها و توضیحات مربوط به آلام‌ها و سیگنال‌های اطلاعاتی، نمایش داده شده است.

جهت درک کامل علائم و توضیحات نمایش داده شده روی صفحه نمایش، حداکثر فاصله ۳m از دستگاه برای کاربر پیشنهاد می‌شود.



توضیحات	نشانه	علامت ظاهر شونده روی صفحه نمایش	وضعیت رخداد آلام
High Flow	HF		جریان گاز بیش از اندازه در خروجی دستگاه، نسبت به مقدار تنظیم شده
Leakage	Le		نشستی در شیر کنترل جریان گاز
Low Flow	LF		جریان کم در خروجی دستگاه، نسبت به مقدار تنظیم شده
Cy.H.Press	HP		فشار بیش از اندازه سیلندر آرگون
Time Out	TO		زمان زیاد در استفاده از دستگاه در حالت فعال
Set Flow!	SF		تقاضای فعالیت در جریان صفر
Low Pressure!	---	---	فشار کم سیلندر گاز آرگون
Press-Sensor!	---		عدم اتصال سنسور فشار سیلندر


نمایشگر نوری

در صورت ایجاد وضعیت آلام با اولویت متوسط، یک نمایشگر نوری به رنگ قرمز روی پنل جلو شروع به چشمک زدن خواهد نمود. الگوی چشمک زدن این نمایشگر، ۵۰۰ ms روشن و ۸۰۰ ms خاموش است. این نمایشگر در شرایط عادی، در حالت غیرفعال، خاموش و در حالت فعال، به رنگ سبز در می‌آید.

سیگنال‌های شنیداری آلام و اطلاعاتی

آلارم‌ها و سیگنال‌های اطلاعاتی با استفاده از یک مولد بوق نیز، به اطلاع کاربر می‌رسند. در دو جدول زیر الگوی اعلام بوق برای آلارم‌ها و سیگنال‌های اطلاعاتی ذکر شده است.

توضیحات	شكل	آلارم	اولویت
اعلان دائم		جریان گاز بیش از اندازه در خروجی دستگاه، نسبت به مقدار تنظیم شده نشتی در شیر کنترل جریان گاز جریان کم در خروجی دستگاه، نسبت به مقدار تنظیم شده فشار بیش از اندازه سیلندر آرگون	متوسط
هر ۱۵ ثانیه یکبار		زمان زیاد در استفاده از دستگاه در حالت فعل تقاضای فعالیت در جریان صفر	پایین

توضیحات	شكل	وضعیت اطلاعاتی
هر ۱۰ ثانیه یکبار و لحظه ایجاد تقاضای فعالیت		فشار کم سیلندر گاز آرگون
لحظه نمایش خطأ		عدم اتصال سنسور فشار سیلندر، به دستگاه
لحظه نمایش خطأ		اتصال سنسور فشار به دستگاه

غیرفعال کردن سیگنال‌های شنیداری

با ورود به صفحه Menu و زدن دکمه Off، می‌توان صدای بوق را برای آلارم‌های اولویت پایین و سیگنال‌های

اطلاعاتی، غیر فعال نمود. در این حالت علامت  بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. به محض رخداد یک آلارم با اولویت متوسط، صدای بوق مجددًا بطور خودکار فعال خواهد شد.

اولویت در ایجاد آلارم‌ها و سیگنال‌های اطلاعاتی

در صورت رخداد وضعیت‌های آلارم با اولویت متوسط، سیگنال‌های آلارم‌های با اولویت پایین و اطلاعاتی، تولید نمی‌گردند. در صورت وجود آلارم با اولویت پایین نیز، سیگنال‌های اطلاعاتی، تولید نمی‌شود. یعنی در هر لحظه، امکان ایجاد آلارم‌ها با بالاترین اولویت و دارای اولویت یکسان وجود خواهد داشت.

فصل ۶

موارد مربوط به استفاده ایمن از دستگاه

- قبل از جراحی
- در طول عمل جراحی
- جراحی‌های اندوسکوپی و لاپاروسکوپی
- پس از جراحی

قبل از جراحی

مشهدار
برای اطمینان از رعایت مسائل ایمنی و زمین شدن مناسب دستگاه، از پریزهای ارت دار برای اتصال به برق اصلی استفاده نمایید.
اطمینان حاصل کنید سیلندر مورد استفاده محتوی گاز آرگون است (سیلندر باید حتماً برچسب آرگون داشته باشد). اتصال سیلندر حاوی سایر گازها مانند اکسیژن میتواند برای بیمار یا اپراتور خطرآفرین باشد.
نباید هیچ نوع نیرویی به سیلندر، ارتباطات آن و یا رگولاتور اعمال شود. بنابراین سیلندر گاز آرگون را توسط زنجیر، تسمه یا کمربند ایمنی محکم نمایید تا از کج شدن و یا افتادن آن در هنگام نقل و انتقال، انبار کردن و یا استفاده از آن جلوگیری شود.
حمل و نقل سیلندر گاز آرگون، فقط باید با درپوش سیلندر و بصورت عمودی انجام گردد. و باید در محل بصورت ایمن قرار بگیرد.
بطور کلی جراحی الکتریکی روی افرادی که دارای نوسان ساز (pacemaker) هستند، باید با احتیاط صورت بگیرد. این احتیاط به خصوص در استفاده از سیستم آرگون که دارای ولتاژ زیادی است، صادق است. در این موارد حتماً با متخصص قلب مشورت کنید.
خطر خفگی بعلت جریان گاز آرگون کترول نشده: انباستگی گاز آرگون در هوایی که تنفس می‌شود، می‌تواند موجب خفگی گردد که علامت آن خواب آلودگی، افزایش فشار خون و مشکلات تنفسی می‌باشد. در فضایی که تنها گاز آرگون وجود دارد، از دست دادن ناگهانی هوشیاری و خفگی، بدون هشدار قبلی رخ می‌دهد. در هنگام استفاده از APS1، مخلوط شدن هوا و گاز آرگون، بصورتی که غلظت آرگون در فضای اتاقی با ابعاد ۳m*۳m*۳m طی ۱۰۰ دقیقه به ۱٪ برسد، کاملاً بی‌ضرر می‌باشد. هنگامی که شیرهای گاز باز می‌شوند، بدليل جریان گاز آرگون در شلنگ‌ها، صدای هیس مانندی شنیده می‌شود. ادامه این صدا بیشتر از ۲ ثانیه نشان‌دهنده وجود نشستی است و باید فوراً سیلندر بسته شود و دستگاه تا زمانی که این نشت برطرف نشده، مورد استفاده قرار نگیرد. از اتصال محکم و بدون مشکل شلنگ‌ها به دستگاه و سیلندر گاز اطمینان حاصل نمایید. این موضوع لازم است در ارتباط با رگولاتور و سیلندر نیز رعایت گردد.

احتیاط

استفاده از دستگاه بدون مطالعه دقیق دفترچه راهنمای، مجاز نمی‌باشد.

توجه

از آنجا که امکان نفوذ مایعات به داخل دستگاه وجود دارد، از نصب و راهاندازی دستگاه در مجاورت مستقیم مجرای لوله‌های حاوی مایعات پرهیز نمایید. همچنین از قرار دادن هر نوع مایعی بر روی دستگاه جلوگیری نمایید.

بهتر است قبل از فعال کردن دستگاه، برای خارج کردن گازی که احتمالاً از قبل داخل لوله‌ها باقی مانده است، حداقل یک لیتر گاز آرگون به بیرون بدمی‌دید. برای این‌کار، به مدت چند ثانیه با فشار دکمه Purge که بر روی پنل جلوی دستگاه APS1 قرار دارد، گاز را به بیرون تحويل بدهید.

در طول عمل جراحی

مشهدار
اجرای تمام مقررات ایمنی مربوط به جراحی فرکانس بالای Monopolar ضروری می‌باشد.
در صورت استفاده از دستگاه در محفظه سینه و اطراف سر از مواد بیهوده قابل اشتعال، مانند اکسید نیتروژن و اکسیژن پرهیز گردد، مگر اینکه هم‌زمان این مواد، از محیط تخلیه شوند.
از تجمع مواد قابل اشتعال در زیر و اطراف بدن بیمار جلوگیری کنید.
در صورت امکان از مواد غیر قابل اشتعال برای تمیز کردن و باکتری‌زدایی استفاده کنید. در غیر اینصورت پس از استفاده از مواد تمیز کننده قابل اشتعال، اجازه دهید در زمان کافی این مواد کاملاً خشک شوند. عموماً احتمال تجمع محلول‌های قابل اشتعال در زیر بیمار، ناف یا مهبل وجود دارد.
خطر انفجار گازهایی که بطور طبیعی در بدن (بخصوص در روده بزرگ) ایجاد می‌شوند: جراحی الکتریکی دستگاه گوارش نباید در حضور گازهای قابل اشتعال یا گازهای قابل انفجار که بطور طبیعی در بدن ایجاد می‌شوند انجام گردد. انجام مراقبت‌های خاص در برداشت یا انعقاد تومورهای مسدود کننده روده بزرگ با استفاده از الکترودهای حلقوی یا انعقاد با پلاسمای گاز آرگون ضروری است. باید پشت هر گرفتگی در روده امکان وجود گازهای قابل اشتعال طبیعی در نظر گرفته شود.
از خالی کردن مکان‌های پرخطر روده توسط CO ₂ یا گاز آرگون، قبل از فعل کردن دستگاه، اطمینان حاصل نمایید.
برای جلوگیری از امبولیسم گازی، جریان گاز آرگون نباید خیلی زیاد باشد. زمانی که جریان گاز زیاد باشد، امکان دارد گاز وارد عروق باز شود. همچنین نوک الکترود نباید مستقیماً در برابر عروق باز قرار بگیرد.
هرگز پروب فعال را داخل بافت یا به دیواره اندام‌ها فشار ندهید، این کار می‌تواند موجب نفخ/آسیب به دیواره گردد.
خطر اشتعال در سیستم تنفسی: آرگون گاز قابل احتراق نمی‌باشد و موجب آتش گرفتن مواد قابل اشتعال نمی‌شود. با این حال، حرارت بالای پلاسمای آرگون در مجاورت اکسیژن یا گازهای قابل احتراق دیگر یا مخلوط این گازها با آرگون، براحتی می‌تواند موجب شعله‌ور شدن مواد قابل احتراق گردد (مانند عایق پلاستیکی در انتهای برونکوسکوپ یا لوله تراشه نای). این اتفاق بخصوص در مجاووت غلظت بالای اکسیژن و اکسیژن خالص می‌افتد. به همین دلیل موارد زیر را رعایت نمایید:
• هرگز اجازه ورود اکسیژن یا مایعات و یا گازهای قابل احتراق دیگر به سیستم تنفسی را قبل و در طی جراحی با گاز آرگون ندهید.
• در جراحی با گاز آرگون در سیستم تنفسی بیشتر از چند ثانية، تهویه اکسیژن و جراحی با گاز آرگون را بطور متناوب انجام دهید.
• همیشه انتهای پروب را در اندوسکوپ قبل و در حین فعالیت پلاسمای آرگون در معرض دید قرار دهید. هرگز در صورتی که نوک پروب را نمی‌توانید ببینید، آن را فعل ننمایید.
هرگز برای endometrial ablation از سیستم آرگون استفاده نکنید. زیرا احتمال امبولیسم گازی در داخل رحم وجود دارد.
در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی پس از اتصال پروب و قبل از وارد نمودن پروب به داخل اندوسکوپ/لاپاروسکوپ، به مدت ۲ ثانية گاز Purge شود تا هوای مسیر جریان گاز، با گاز آرگون جایگزین شود.

هشدار
در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی توصیه می‌شود از جریان گاز کم، حدود 0.3 L/min تا 1 L/min استفاده شود، در غیر اینصورت می‌تواند موجب نفخ، ورم محفظه شکمی و یا gas embolism گردد.
در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی همیشه باید دقت شود، مسیر خروج گاز آرگون از داخل بدن بیمار، باز باشد. به ویژه در اعمال جراحی طولانی، نیاز است تا جراح با ابزارهای اندازه‌گیری، فشار داخلی را بررسی نموده و در صورت لزوم، با دستگاه‌های جانبی (مانند smoke evacuator و یا کاتتر تخلیه فشار) گاز را از محفظه شکمی خارج نمایید.

احتیاط
این دستگاه باید حتماً بوسیله پرسنل آموزش دیده یا تحت نظرات یک کارشناس مورد استفاده قرار بگیرد.
همیشه از توان کم استفاده نماید. نیاز به توان الکتریکی زیاد می‌تواند نشانه‌ای از تماس ضعیف پلیت با بدن بیمار یا سایر اتصالات باشد.
نزدیک بافت‌های حساس مانند روده، صفرا، مجاري ادرار و عروق بزرگ با احتیاط عمل کنید.
زمانی که دستگاه فعال می‌شود، حتی قبل از ایجاد قوس الکتریکی و تشکیل پلاسمای گاز آرگون، ولتاژ بسیار زیادی در نوک الکترود جراحی وجود دارد که می‌تواند موجب برقراری قوس الکتریکی در شرایط ناخواسته گردد. بنابراین از نزدیک شدن نوک الکترود به سایر اشیاء فلزی مانند لیدهای بیمار، پنس، گیره و ... اجتناب کنید.
در حین جراحی، اشعه آرگون نباید با ابزارهای جراحی مانند قیچی، پنس، گیره و ... تماس پیدا کند.
در حین جراحی باید از تماس بدن بیمار با اشیاء فلزی که به زمین متصل هستند، مانند تخت بیمار و اشیاء فلزی اطراف آن جلوگیری شود. زیرا در این حالت جریان‌های نشتی می‌تواند موجب ایجاد سوختگی‌های ناخواسته شود. توصیه می‌شود برای این منظور از پدهای آنتی استاتیک در زیر بیمار استفاده شود.
تماس اندام‌های مختلف با هم در طول عمل جراحی می‌تواند باعث سوختگی ناخواسته شود. زیرا عبور جریان‌های الکتریکی از سطح مقطع کوچک، موجب ایجاد حرارت خواهد شد. از گاز خشک بین اندام‌ها استفاده کنید.
از پیچیده شدن سیم لوازم جانبی به دور اشیاء فلزی اجتناب کنید. این شرایط می‌تواند موجب القاء جریان‌های شدید و سوختگی ناخواسته برای بیمار و تیم جراحی شود.
هیچگاه نباید قلم خیس و مرطوب به دستگاه متصل شود.

توجه
در صورتی که ایجاد و نگهداری قوس الکتریکی مشکل است، یکی از سه روش زیر می‌تواند موجب افزایش احتمال برقراری قوس الکتریکی گردد.
• نزدیک کردن الکترود آرگون به سطح بافت
• افزایش توان
• استفاده از مد Pulsed Argon

در زمان انعقاد با پلاسمای آرگون، نباید خون و مایعات در موضع انعقاد جمع شده باشد. در این صورت یک لایه لخته (Coagulum) در سطح مایع ایجاد می‌شود. در حالیکه انرژی به بافت نرسیده و انعقاد صورت نگرفته است.

فصل ۷: موارد مربوط به استفاده ایمن از دستگاه

توجه

تداخل ویدئویی: بعلت نیاز به ولتاژهای نسبتاً بالا در مدهای مربوط به گاز آرگون، ممکن است تداخل در سیستم‌های ویدئویی رخ دهد. سیستم‌های ویدئویی دیجیتال نسبت به سیستم‌های آنالوگ، به طور معمول حساسیت کمتری به این تداخل دارند.

جراحی‌های اندوسکوپی و لاپاروسکوپی

هشدار
در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی پس از اتصال پروب و قبل از وارد نمودن پروب به داخل اندوسکوپ/لاپاروسکوپ، به مدت ۲ ثانیه گاز Purge شود تا هوای مسیر جريان گاز، با گاز آرگون جایگزین شود.
در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی جرقه پلاسمای گاز آرگون و قوس الکتریکی را پیش از وارد نمودن پروب به داخل کanal اندوسکوپ/لاپاروسکوپ آزمایش نمایید.
در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی توصیه می‌شود از جريان گاز کم، حدود $0/3 \text{ L/min}$ تا 1 L/min استفاده شود، در غیر اینصورت می‌تواند موجب نفخ، ورم محفظه شکمی و یا gas embolism گردد.
در جراحی اندوسکوپی/لاپاروسکوپی همیشه باید دقت شود، مسیر خروج گاز آرگون از داخل بدن بیمار، باز باشد. به ویژه در اعمال جراحی طولانی، نیاز است تا جراح با ابزارهای اندازه‌گیری، فشار داخلی را بررسی نموده و در صورت لزوم، با دستگاه‌های جانبی (مانند smoke evacuator) گاز را محفظه شکمی خارج نماید.
در حین استفاده از پلاسمای آرگون، ایجاد نفخ در اندامی که تحت جراحی است می‌تواند موجب ناراحتی بیمار گردد. برای جلوگیری از آن موارد زیر را رعایت نمایید: <ul style="list-style-type: none"> • از جريان گاز کم استفاده نمایید. • در صورت استفاده از اندوسکوپ تک کاناله مکرراً از مکش استفاده نمایید. • در صورت استفاده از اندوسکوپ درمانی دو کاناله بطور مداوم یا منقطع از طریق کanal دوم از مکش استفاده نمایید. • یک لوله تخلیه‌کننده (۳mm تا ۵mm) موازی با اندوسکوپ قرار دهید (برای نمونه در هنگام جراحی در مقعد). • همیشه کشش دیواره شکم بیمار را مانیتور کنید.
انعقاد با پلاسمای گاز آرگون با لیزر آرگون کاملاً متفاوت می‌باشد، آنها را با یکدیگر اشتباه نگیرید.

احتیاط

- نوك الکترود، باید همیشه بوسیله اندوسکوپ/لاپاروسکوپ، قابل مشاهده باشد، هیچگاه زمانی که نوك الکترود بوسیله چشم قابل کنترل نیست، دستگاه را فعال نکنید.
- جريان گاز نباید بیشتر از 4 L/min باشد.
- شیر کانول باید همیشه باز باشد.
- از ساکشن برای خارج کردن گاز استفاده نمایید.

توجه

آزمایش عملکرد پروب پیش از جراحی: عملکرد پروب را قبل از ورود آن به کانال اندوسکوپ/لاپاروسکوپ به

ترتیب زیر بررسی نمایید:

- نونک پروب را در فاصله تقریباً ۳mm تا ۵mm از یک جسم فلزی عایق نشده نگهدارید.
- دستگاه را فعال نمایید.
- توجه داشته باشید که آیا پلاسمای آرگون بین نونک پروب و جسم فلزی ایجاد شده است.

از لمس نونک پروب با دست بدون پوشش، هنگامی که دستگاه فعال است، اجتناب کنید.

وارد کردن پروب به داخل اندوسکوپ/لاپاروسکوپ: پروب را تا جایی وارد کانال اندوسکوپ/لاپاروسکوپ کنید

که نونک آن حداقل ۱۰mm از انتهای اندوسکوپ/لاپاروسکوپ خارج شود. این فاصله موقعی که اولین حلقه سیاه نونک پروب از انتهای اندوسکوپ/لاپاروسکوپ خارج می‌گردد، قابل شناسایی است.

تمیز کردن نونک پروب، حین جراحی: لایه‌های سخت باقیمانده یا بافت روی نونک پروب می‌تواند از جریان گاز در پروب جلوگیری نماید. در این حالت پروب را جدا کنید و نونک آن را با یک پارچه نمناک تمیز نمایید و قبل از دوباره قرار دادن پروب درون اندوسکوپ، عملکرد آن را طبق روش تست عملکرد پروب پیش از جراحی، دوباره بررسی نمایید.

پس از جراحی

احتیاط

پس از پایان جراحی، حتماً شیر سیلندر گاز را بیندید.

کابل‌ها را زمانی که دستگاه روشن است، جدا نکنید.

فصل ۷

نگهداری، تعمیر و انهدام دستگاه

- نگهداری دوره‌ای
- تمیز و ضد عفونی کردن دستگاه
- شستشو و ضد عفونی لوازم جانبی
- مشکلات متدائل و اقدامات ضروری
- خدمات پس از فروش

نگهداری دوره‌ای

توصیه می‌شود هر سال یک بار، دستگاه را برای کالیبراسیون و بررسی‌های فنی، در اختیار شرکت مهندسی کاوندیش سیستم و یا یکی از نمایندگی‌های مجاز این شرکت قرار دهید و نتایج کنترل کیفی و آزمون‌های استاندارد اینمی دستگاه را مجدداً همراه با دستگاه از شرکت دریافت کنید.

هشدار
تعمیر و کالیبراسیون دستگاه، صرفاً باید توسط پرسنل سرویس مجاز شرکت کاوندیش سیستم و یا نمایندگی‌های مجاز انجام گردد. در غیر اینصورت، سازنده هیچ مسئولیتی در قبال اینمی و عملکرد صحیح دستگاه، بر عهده نمی‌گیرد.

تمیز و ضد عفونی کردن دستگاه

برای تمیز کردن دستگاه APS1، ابتدا آن را خاموش کنید و کابل برق را از پریز برق خارج نمایید. سپس توسط یک پارچه نمناک و محلول تمیزکننده و یا ضد عفونی کننده ملایم، تمام سطوح دستگاه را پاک کنید.

هشدار
برای تمیز و ضد عفونی کردن دستگاه، از مواد غیرقابل اشتعال استفاده کنید. در صورتی که ناگزیر به استفاده از مواد قابل اشتعال، برای تمیز و ضد عفونی کردن دستگاه هستید، پیش از این که دستگاه را روشن کنید، مدتی صبر کنید تا این مواد کاملاً تبخیر شوند.

شستشو و ضد عفونی لوازم جانبی

توجه

برای شستشو و استریل نمودن لوازم جانبی، به توصیه‌های سازنده در دفترچه راهنمای مربوطه مراجعه نمایید.

مشکلات متدالو و اقدامات ضروری

مشکل	بررسی‌ها و اقدامات ضروری
دستگاه روشن نمی‌شود	<ul style="list-style-type: none"> • کابل برق به پریز متصل باشد. • پریز برق داشته باشد. • کابل برق پاره نشده باشد. • سوئیچ دستگاه خراب نشده باشد. • فیوزهای پنل پشت دستگاه نسخونه باشد. در غیر اینصورت در حالیکه دستگاه خاموش است، فیوز را تعویض کنید.
قوس الکتریکی برقرار نمی‌شود	<ul style="list-style-type: none"> • قلم آرگون، به درستی به دستگاه Iconic و APS1 متصل شده باشد. • کابل ارتباطی میان APS1 و Iconic از طریق پنل پشت دستگاه‌ها، متصل باشد. • ژنراتور جراحی الکتریکی آماده به کار بوده و توان در مقدار مناسب تنظیم شده باشد. • سر سه پین قلم آرگون به خروجی MONO1 از دستگاه Iconic متصل شده باشد. • قلم آرگون سالم باشد.
تحریک عصبی عضلانی دیده می‌شود	<ul style="list-style-type: none"> • جراحی متوقف و صحت قلم‌ها و اتصالات بررسی شود. • توان خروجی کم شود. <p>(تحریک عصبی عضلانی به علت ایجاد قوس الکتریکی تا حدودی طبیعی است. در مدهایی که ولتاژ کمتر است و قوس الکتریکی نداریم، این تحریک دیده نمی‌شود.)</p>
تداخل با دستگاه مونیتورینگ قلب دیده می‌شود	<ul style="list-style-type: none"> • سیم زمین در کابل برق دستگاه APS1، Iconic و مونیتورینگ، به درستی متصل باشد. • زمین اتاق عمل یک زمین خوب و متصل به چاه زمین باشد.
گاز آرگون در داخل دستگاه نشست دارد	<ul style="list-style-type: none"> • دستگاه را روشن و خاموش کنید. در صورتی که پیام "Leakage" داده می‌شود، با بخش خدمات شرکت کاوندیش سیستم تماس بگیرید.
فیوز دستگاه دائمًا می‌سوزد	<ul style="list-style-type: none"> • جریان کاری فیوز با مشخصات تعیین شده تطابق داشته باشد. • قسمتی از کابل یا سایر اتصالات، اتصال کوتاه نشده باشد.

خدمات پس از فروش

یکی از ویژگی های مهم و مزایای اساسی این دستگاه، در مقایسه با دستگاه های مشابه خارجی، سهولت و سرعت عمل در خدمات پس از فروش است.

این دستگاه به مدت ۲۴ ماه از تاریخ تحويل به استفاده کننده، تضمین شده است و در این مدت هرگونه خرابی دستگاه، ناشی از خرابی قطعات و یا خطای تولید کننده، به رایگان، در محل شرکت بر طرف خواهد شد. همچنین شرکت، به مدت ۱۰ سال از تاریخ تحويل دستگاه، تعمیرات و تأمین قطعات یادکی دستگاه را تعهد می نماید.

توجه

مشتری گرامی در صورت بروز هرگونه مشکل یا نارضایتی در مورد عملکرد محصول، بسته بندی و حمل و نقل محصول و یا بازیافت محصول (پس از پایان دوره عمر آن) و نیز در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد برای بهبود کیفیت، با شرکت مهندسی کاوندیش سیستم، بخش خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.

انهادم دستگاه

برای جلوگیری از تاثیرات محیطی نامطلوب و حفظ سلامتی انسان ها این دستگاه بایستی بصورت صحیح و در محل های مناسب بازیافت زباله های برقی و الکترونیکی دور ریخته شود و نبایستی برای دور ریختن دستگاه از سطل های زباله معمولی استفاده نمود. برای اطلاع از مراکز بازیافت زباله های برقی و الکترونیکی به شهرداری رجوع شود و یا دستگاه را در پایان عمر به شرکت کاوندیش سیستم تحويل دهید.